


PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE LOS VELEZ Y SUS EDIFICACIONES AUXILIARES EN CUEVAS RÍOZ (CANTABRIA)		C01	EX-23-024 / R04
CARPINTERÍA EXTERIOR		1/10	3.1.3.2
PROTOTIPO DE VENTANA CON CONTRAVENTANA INTERIOR		01	01
Autor: AGUIRRE Fecha: 10/09/2024		Escala: 1/10	






- LEYENDA**
1. TABLA EXISTENTE DEL TECHO DEL CORREDOR.
 2. TABLA EXISTENTE DE SOPORTE DE LA TEJA.
 3. TEJA EXISTENTE.
 4. PONTÓN EXISTENTE CON LA CADA DEL TEJADO.
 5. PILAR DE MADERA EXISTENTE DEL CORREDOR.
 6. CERRAMIENTO EXISTENTE.
 7. PONTÓN EXISTENTE EN EL TECHO DEL CORREDOR.
 8. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEL "RAMPOCO" DEL SUELO (e=20 cm).
 9. CERRAMIENTO NUEVO DE PLACAS DE YESO LAMINADO.
 10. TABLA DE MADERA PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN (e=24 mm).
 11. AISLANTE TÉRMICO (e=12 cm).
 12. TABLERO AISLAMIENTO HIBRIDO (e=19 mm).
 13. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA TRANSPARENTABLE DE FIBRAS.
 14. NUEVA TEJA COLOCADA SOBRE RASTRES HORIZONTALES.
 15. LISTONES DE MADERA TRATADA, DE SECCIÓN VARIABLE (Para ajustarse al cambio de nivel de la teja, respetando el Frente del alero actual).




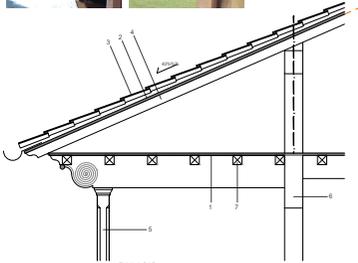


PALACIO. FRENTE DEL ALERO. ESTADO ACTUAL.

Escala 1/20

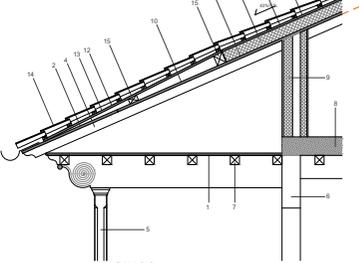

PALACIO. FRENTE DEL ALERO. ESTADO REFORMADO.

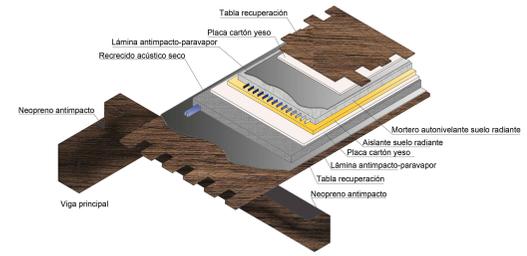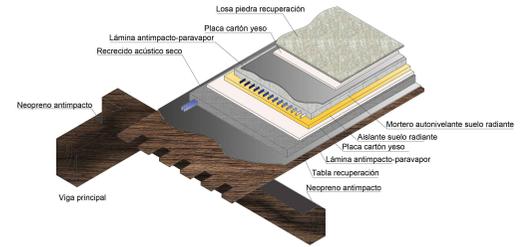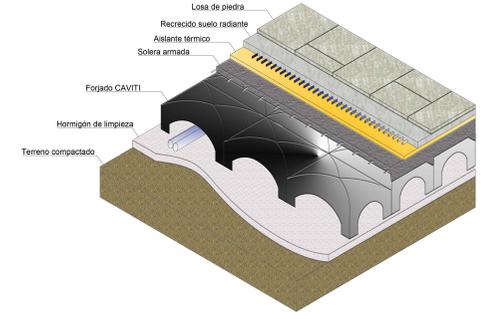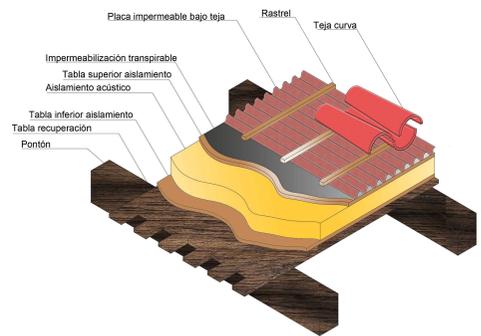

PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO "CASA-TORRE EN ROIZ" Y SUS EDIFICACIONES ADJUNTES EN CUEVAS, ROIZ (VALDÍAS)		PROYECTO	FECHA	ESCALA
D01		EX-23-024 / R04	1/25	3 / 13,4
DETALLES CONSTRUCTIVOS				
AUTOR: GARCÍA TORRES, RAFAEL		AGENCIA RESPONSABLE DEL DISEÑO: GARCÍA TORRES ANAJO (GAT 1986)		

